


◇ 결선법

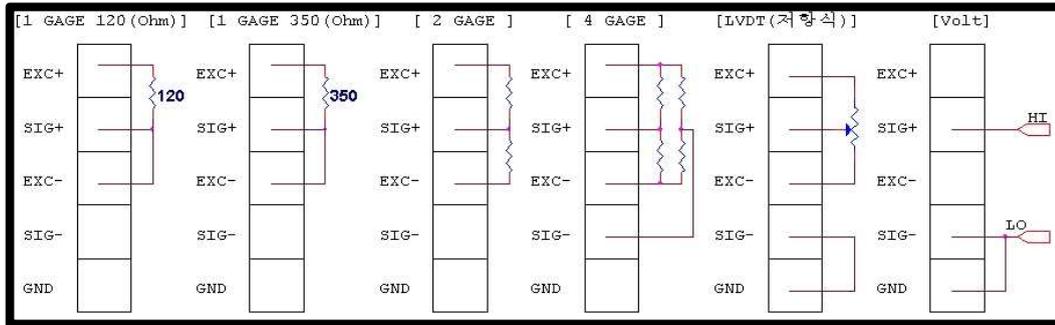

A: EXC+ , B:SIG+ , C:EXC- , D:SIG- , E:GND


스트레인게이지 - 3선식 연결법

4Gage류 센서 - 로드셀, 압력센서, 가속도, 토크 등 브릿지식 센서는
EXC+, SIG+, EXC-, SIG-, GND(실드)를 연결합니다.

포텐쇼미터 - POT센서는 LVDT(저항식) 결선법을 참조합니다.


- ◇ 본 측정기는 2채널 DATA LOGGER 입니다.
- ◇ 측정기 내부 메모리에 4GB의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- ◇ PC 프로그램에서 저장된 데이터 DOWNLOAD할 수 있습니다.
- ◇ PC 프로그램에서 측정중인 실시간 데이터(그래프)를 확인 할 수 있습니다.

[1]측정 화면

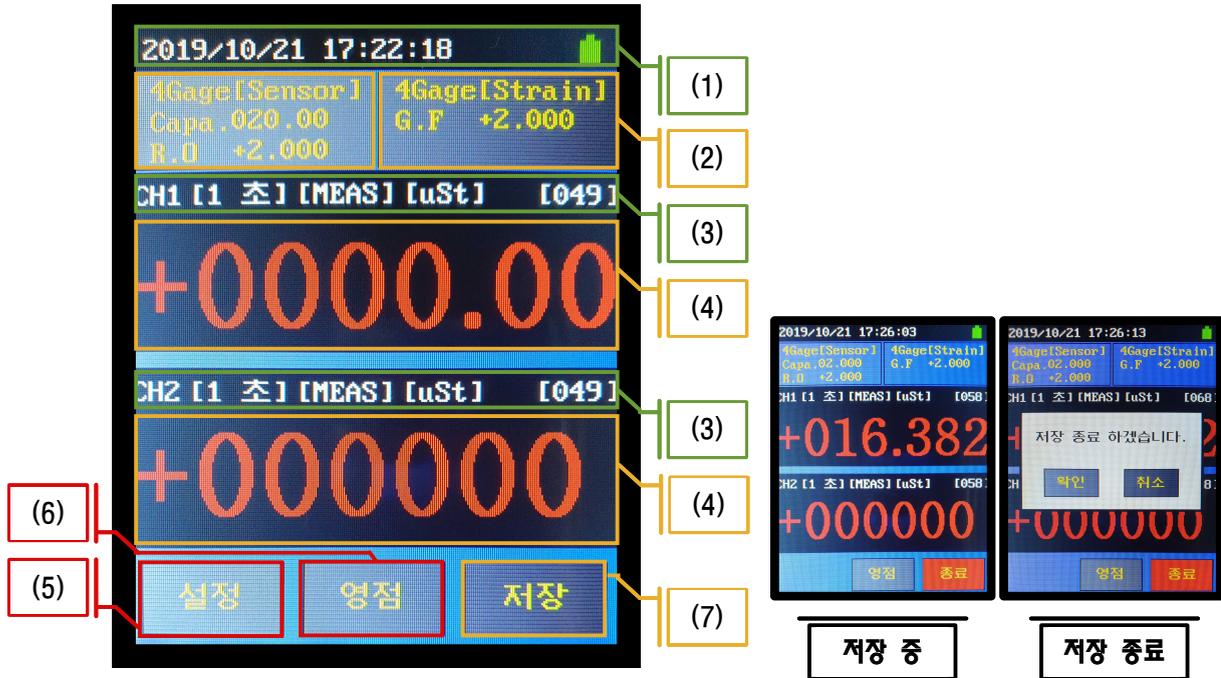

- (1) 날짜 시간 표시, 남은 배터리량 표시
- (2) 센서 설정 상태를 표시합니다.
 - 클릭 시 [2]센서 설정 화면으로 이동합니다.
- (3) [1 초] - 설정된 저장 간격 표시 합니다.
 [MEAS] - Measure Mode , Direct Mode 표시 합니다.
 [uSt] - 단위를 표시 합니다.
 [049] - 저장된 데이터 수를 표시 합니다.
- (4) 채널별 데이터 값을 표시 합니다.
 - 클릭 시 [3]데이터 관리 화면으로 이동합니다.
- (5) [설정] - [4]설정 화면으로 이동합니다.
- (6) [영점] - Measure Mode 일 때 현재값을 '0' 으로 잡습니다.
 - Direct Mode 일 때 비활성화 되어 있습니다.
- (7) [저장] - 설정된 저장 간격에 따라 데이터를 저장 합니다.

[2]센서 설정 화면

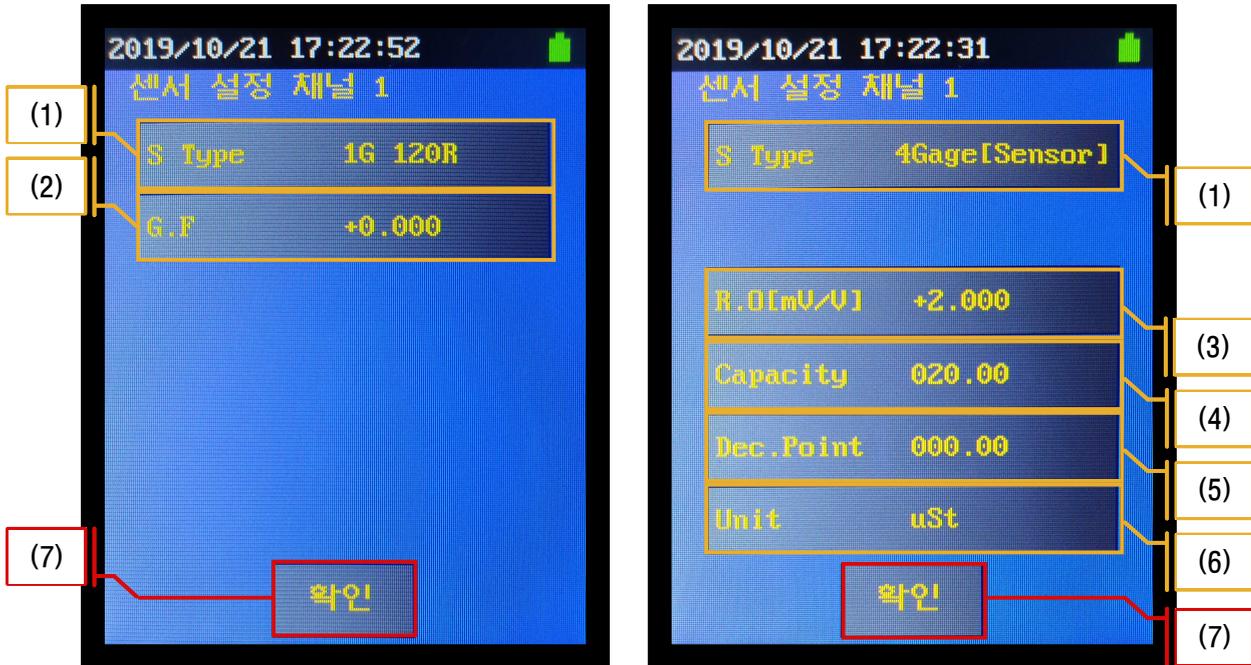

- (1) [S Type] - 측정 센서 종류를 선택합니다.
- (2) [G.F] - Gage Factor를 설정합니다.
- (3) [R.O(mv/v)] - Rated Output 값을 mv/v 단위로 설정합니다.
- (4) [Capacity] - 센서의 용량을 설정합니다.
- (5) [Dec.Point] - 센서 값의 소수점을 선택합니다.
- (6) [Unit] - 센서의 단위를 선택합니다.
- (7) [확인] - 센서 설정 저장 후 [1]측정 화면으로 돌아갑니다.

G.F, [R.O(mv/v)], [Capacity]는 센서 DATA SHEET를 참조

[3] 데이터 관리 화면



- (1) [화살표] - 첫 페이지, 이전 페이지, 다음 페이지, 끝 페이지로 이동합니다.
- (2) [리셋] - 저장된 데이터를 모두 삭제합니다.
- (3) [확인] - [1]측정 화면으로 이동합니다.
- (4) [1 CH] - 클릭 시 [2 CH] - [-CH-] - [1 CH]로 순차적 이동합니다.

[4]설정 화면



(1) [MEASURE], [DIRECT] 선택

[MEASURE] - 영점을 적용하는 모드.

[DIRECT] - 영점을 적용하지 않는 모드.

(2) [SAVE] - 설정된 저장 시간 간격으로 데이터를 저장 합니다.

(3) [설정] - [5]저장 설정 화면으로 이동합니다.

(4) [환경설정] - [6]환경 설정 화면으로 이동합니다.


(5) [메인] - [1]측정 화면으로 이동합니다.

[5]저장 설정 화면



- (1) [수동] - [1]측정 화면 [저장] 클릭 시 한번 데이터를 저장합니다.
- (2) [1초]~[30분] - [저장] 클릭 시 지정된 시간 간격으로 데이터를 저장합니다.
- (3) [확인] - 저장 설정 저장 후 [4]설정 화면으로 이동합니다.

[6]환경 설정 화면

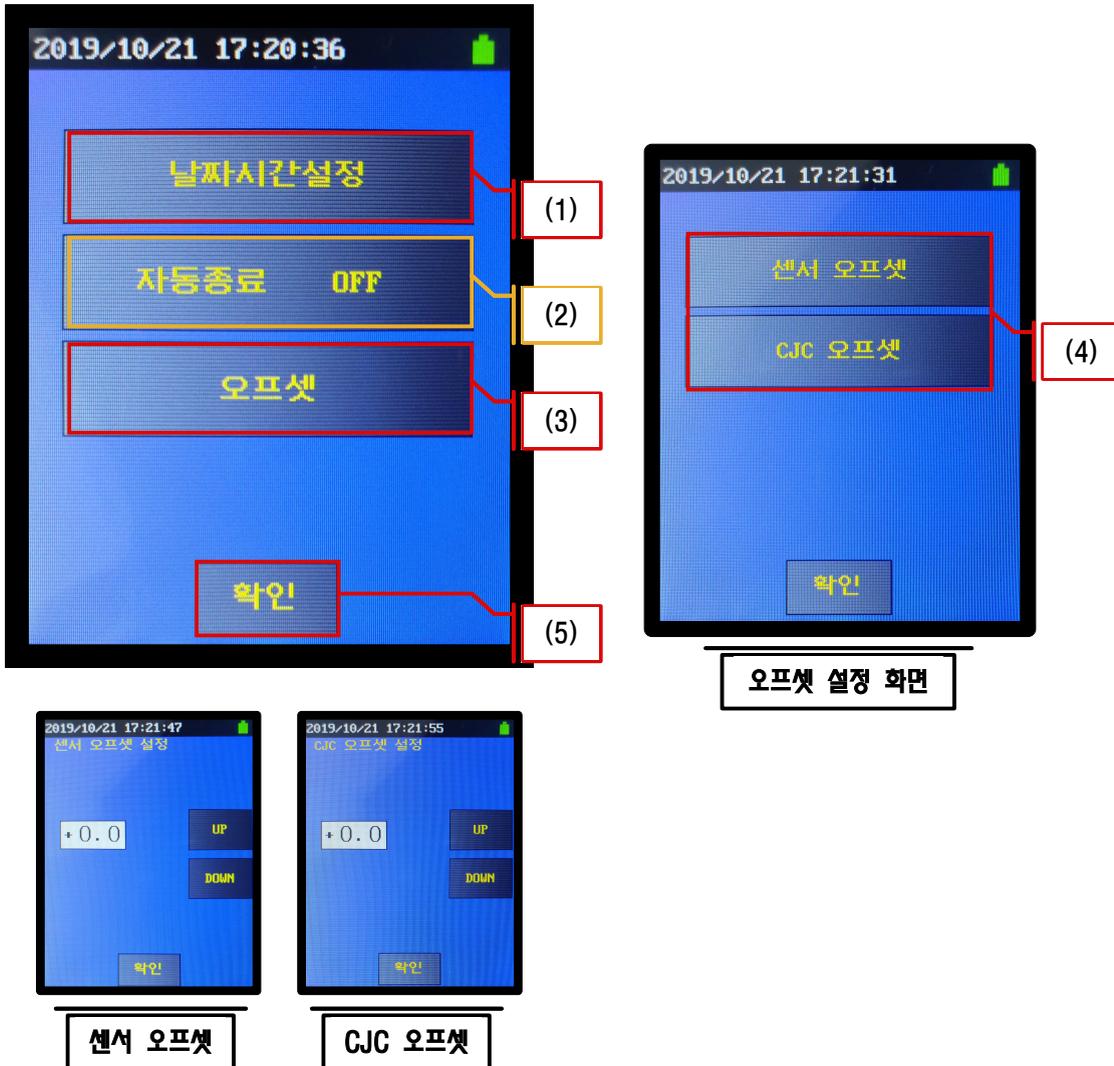

- (1) [날짜시간설정] - [8]날짜시간 설정 화면으로 이동 합니다.
- (2) [자동종료] - 클릭 시 [OFF] - [5분] - [10분]으로 순차변환 선택 됩니다.
 [OFF] - 자동 종료 하지 않습니다.
 [5분], [10분] - 조작이 없을 때 5분, 10분후 자동 종료 됩니다.
 USB 케이블이 연결되어 충전중일 때는 자동종료 하지 않습니다.
 데이터 저장중일 때 자동종료 하지 않습니다.
- (3) [오프셋] - 오프셋 설정 화면으로 이동합니다.
- (4) [센서 오프셋], [CJC 오프셋] - 온도 센서와 CJC센서의 오프셋을 조정합니다.
- (5) [확인] - 오프셋 저장 후 [4]설정 화면으로 이동합니다.

[7]날짜, 시간 설정 화면



- (1) [년], [월], [일], [시], [분], [초]중 수정할 것을 클릭해서 선택합니다.
- (2) 선택된 것을 [UP], [DOWN]키를 사용하여 수정합니다.
- (3) 시간 설정 화면으로 이동합니다.
- (4) 날짜 설정 화면으로 이동합니다.
- (5) [취소] - [6]환경 설정 화면으로 이동합니다.
- (6) [확인] - 날짜, 시간 저장후 [6]환경 설정 화면으로 이동합니다.

[8]측정 방법

[8-1]센서 설정 (예시> 채널1번 20 Capacity, 2mv/v 로드셀)



[센서설정] 클릭하여 센서 설정 화면으로 이동.

[S Type] 클릭하여 [4Gage[Sensor]] 선택 후 확인.

[R.O[mv/v]] 클릭하여 2.000 적은 후 확인.

[Dec.Point] 클릭하여 [000.00] 선택 후 확인.


[Capacity] 클릭하여 020.00 적은 후 확인.

*Dec.Point 에 따라 소수점위치가 변함.

[Unit] 클릭하여 Kgf 선택 후 확인.

*[다음] 클릭하여 페이지 이동 가능.

[8-2]저장 간격 설정 & 저장 시작 & 종료 (예시> 1초)

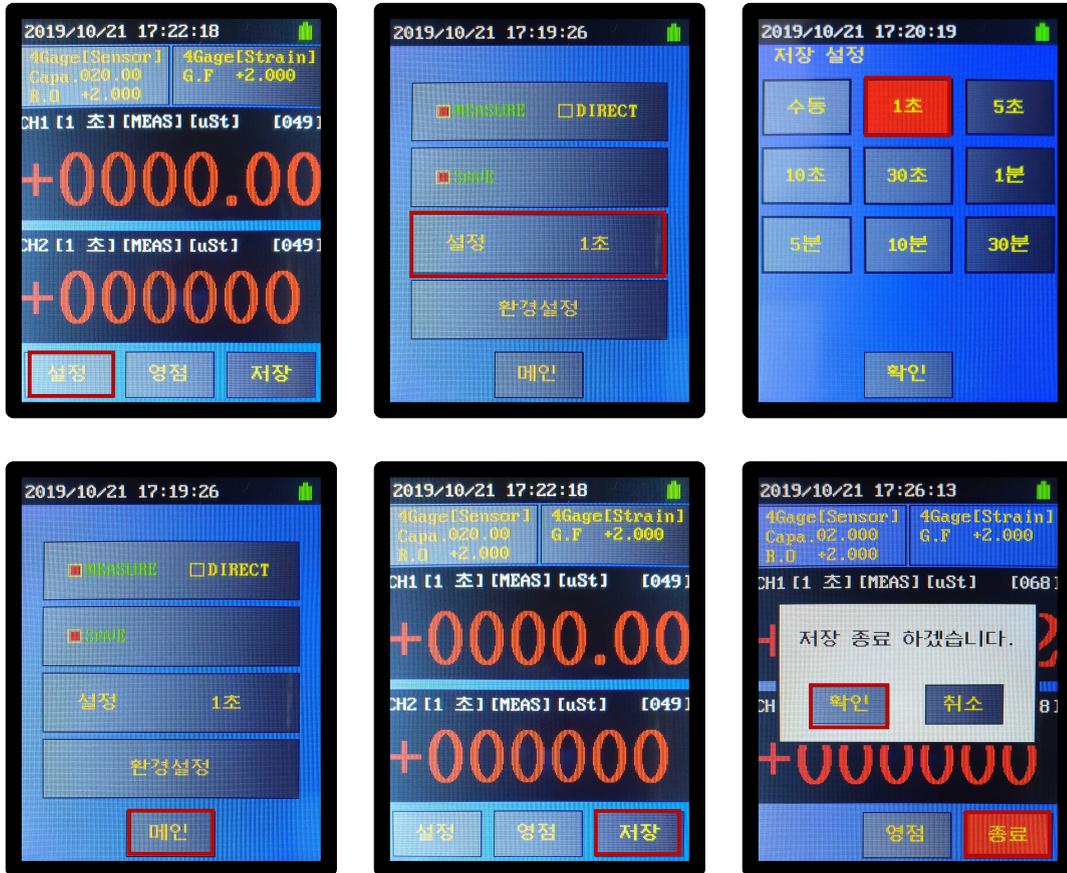

[설정] 클릭하여 설정 화면으로 이동.

[설정] 클릭하여 저장 설정 화면으로 이동

[1초] 클릭하여 선택.

[메인] 클릭하여 측정 화면으로 이동.

[저장] 클릭하여 저장 실행.

*[저장 설정]이 [수동]일 때는 클릭할 때마다 한번 저장.

*저장 중일 때 데이터 관리화면 과 영점버튼만 사용 가능.

[종료] 클릭하면 나오는 팝업창에서 확인 클릭하여 저장 종료.

◇ 설치순서

1. CD의 usb_drive.exe 프로그램을 실행하여 usb 드라이브를 설치합니다.
2. CD의 multiscan_setup.exe 프로그램을 실행하여 측정프로그램을 설치합니다.
3. CD의 multiload_setup.exe 프로그램을 실행하여 분석프로그램을 설치합니다.
4. USB 케이블을 연결합니다.
5. 데이터로거 전원을 ON합니다.
6. 바탕화면의 Multiscan_H20 아이콘을 실행합니다.

9. PC Software

9-1. 초기메뉴화면



[Setup File] 설정 파일을 확인 합니다.

- 설정 불러오기 - 저장된 설정 파일을 불러옵니다.
- 설정 저장하기 - 설정 파일을 다른 이름으로 저장합니다.

[센서 설정] GTDL-H20 에 설정된 설정을 사용 합니다.

[저장간격설정] 정적모드 간격을 설정합니다.


[환경 설정] 환경설정 합니다.

[정적모드 시험] 정적시험시 실행합니다.

[DOWNLOAD] GTDL-H20 에 저장된 데이터를 다운로드 합니다.

[프로그램 종료] 프로그램 종료

9-2. 저장간격설정

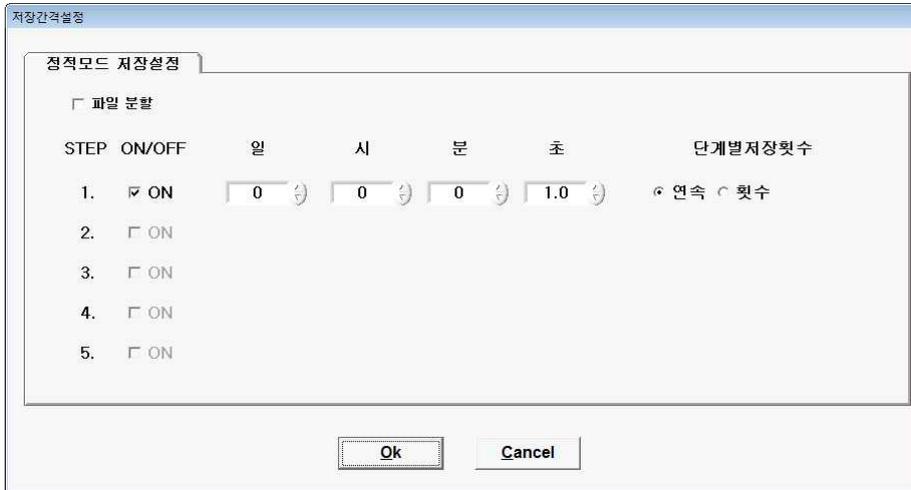


- 정적모드 저장간격설정

정적모드 저장간격은 최대 5단계로 구분가능합니다.

ON/OFF를 선택하고 , 저장간격을 입력 (day, hour, minute, sec) ,

연속으로 할것인지(continuous) 임의횟수만큼(count) 할것인지를 선택

9-3 환경설정

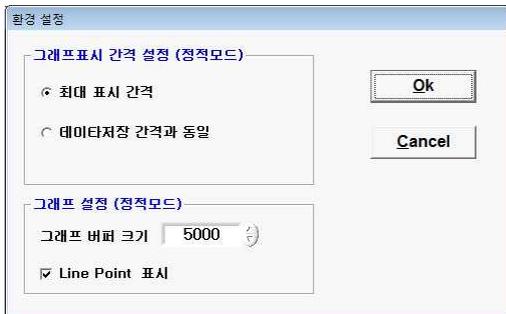

- 그래프 표시 간격

최대 표시 간격 : 통신 속도로 데이터를 표시 합니다.

데이터저장 간격과 동일 : 데이터 저장 할 때 표시 합니다.

- 그래프 설정


그래프 버퍼 크기 : 정적모드시 그래프는 buffer 메모리를 가지고, 버퍼링을 하면서 표시합니다. 5000정도에서 설정합니다. 시스템 성능이 굉장히 높으면 20000으로 합니다. 높으면 많은 그래프 데이터를 표시합니다.

Line Point Display : 정적모드시 graph point 표시 유무를 선택

9-4. 정적모드 시험


프레드 슈트로써 시험중의 경과 값을 확인

	time(hh:mm:ss)	Elapsed time(s)	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH9	CH10	CH11
1	08-96-05	0.0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.0				
2	08-96-06	1.0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.0				
3	08-96-07	2.0	0	0	0	0.000	-0.010	0.000	0.0				
4	08-96-08	3.0	0	0	0	-0.010	0.000	0.000	0.0				
5	08-96-09	4.0	0	0	0	0.000	0.000	0.010	0.0				
6	08-96-10	5.0	0	0	0	-0.010	0.000	0.010	0.0				
7	08-96-11	6.0	0	0	0	0.000	0.000	0.010	0.0				
8	08-96-12	7.0	0	0	0	0.000	0.000	0.010	0.0				
9	08-96-13	8.0	0	0	0	0.000	0.000	0.020	0.0				
10	08-96-14	9.0	0	0	0	0.000	0.000	0.020	0.0				
11	08-96-15	10.0	0	0	2	0.000	0.030	0.050	0.0				
12	08-96-16	11.0	0	0	5	0.0	0.060	0.160	0.0				
13	08-96-17	12.0	0	0	7	0.020	0.090	0.230	0.0				
14	08-96-18	13.0	0	0	10	0.020	0.120	0.310	0.0				
15	08-96-19	14.0	0	0	18	0.040	0.200	0.520	0.0				
16	08-96-20	15.0	0	0	32	0.060	0.310	0.810	0.0				
17	08-96-21	16.0	0	0	55	0.080	0.440	1.160	0.0				
18	08-96-22	17.0	0	0	91	0.110	0.560	1.500	0.0				
19	08-96-23	18.0	0	0	143	0.130	0.690	1.870	0.0				
20	08-96-24	19.0	0	0	189	0.160	0.820	2.180	0.0				
21	08-96-25	20.0	0	0	220	0.180	0.930	2.470	0.0				
22	08-96-26	21.0	0	0	260	0.200	1.020	2.730	0.0				
23	08-96-27	22.0	0	0	297	0.210	1.070	2.860	0.0				
24	08-96-28	23.0	0	0	302	0.220	1.090	2.950	0.0				
25	08-96-29	24.0	0	0	305	0.220	1.100	2.960	0.0				
26	08-96-30	25.0	0	0	306	0.220	1.100	2.970	0.0				
27	08-96-31	26.0	0	0	306	0.220	1.100	2.970	0.0				

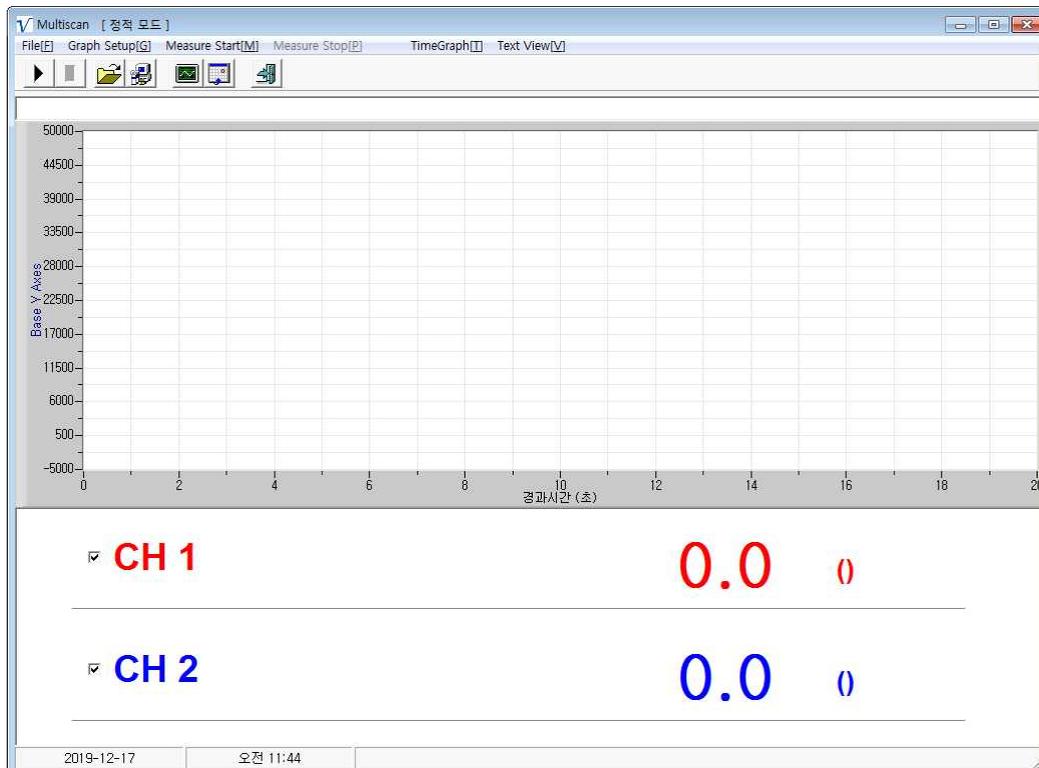

- 본 화면으로 이동 하면 측정이 시작되어 값을 표시합니다. (센서값을 확인)

- Measure Start 메뉴를 Click하면 데이터기록을 시작합니다.
- Graph Setup를 Click하여 실시간으로 그래프 범위를 설정하여 확대축소 확인합니다.

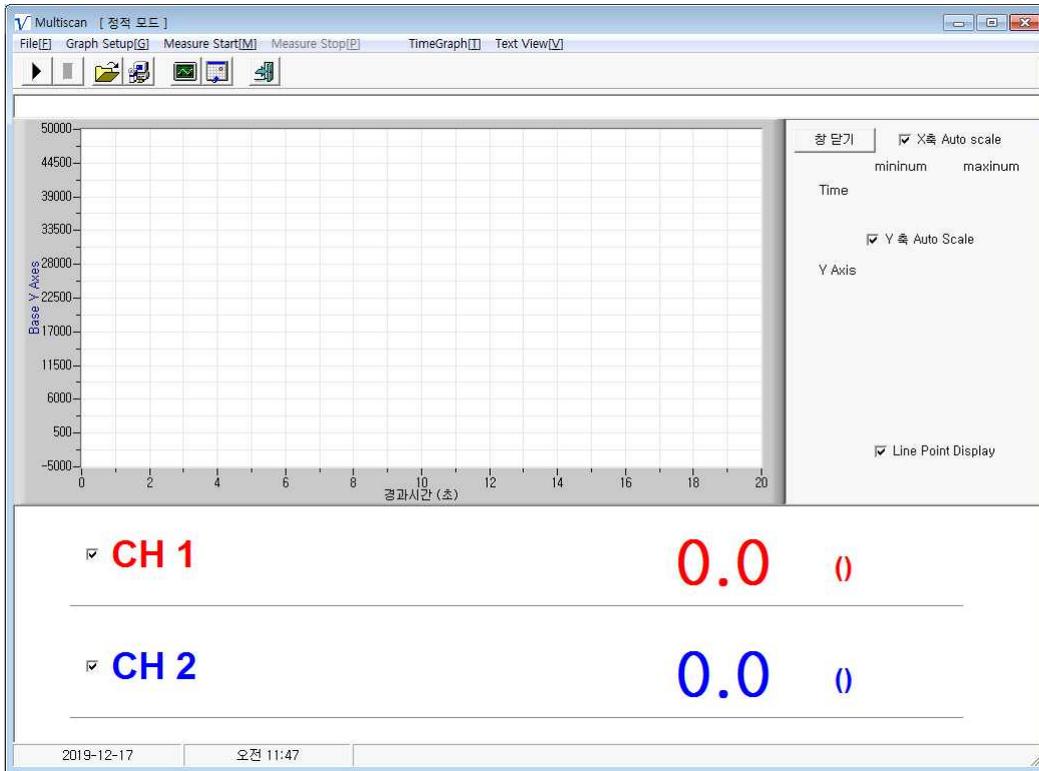


프레드 쉬트로써 시험중의 경과 값을 확인

The screenshot shows the Multiscan software interface in '정적 모드' (Static Mode) with the 'TimeGraph' tab selected. The main area displays a data table with the following columns:

	DateTime	Elapsed time(s)	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6
1								

The status bar at the bottom shows the date '2019-12-17' and time '오전 11:58'.

9-5 DOWNLOAD

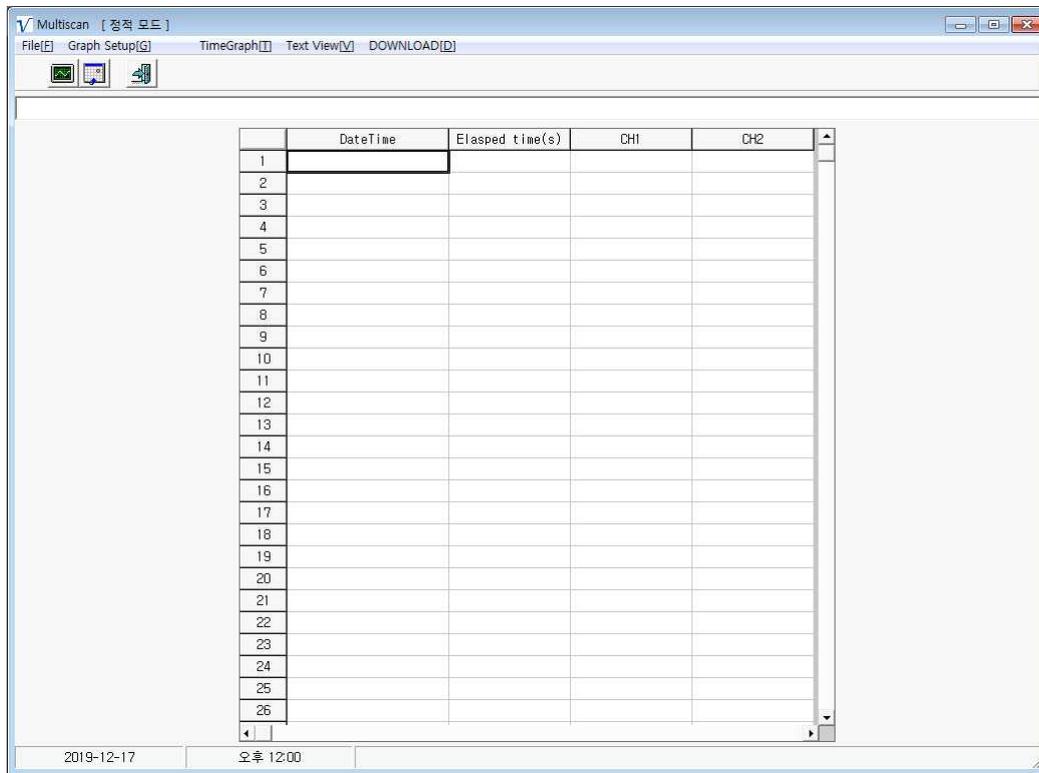

다운로드 Click



저장된 Data 를 다운로드 합니다.

[파일] - [Save as] 로 파일로 저장 할수 있습니다.